

Wohnhaus

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/191382870112/>

ID: 191382870112

Datum: 06.07.2011

Datenbestand:

Bauforschung


Objektdaten

Straße:	Rinderbacher Gasse
Hausnummer:	6
Postleitzahl:	73525
Stadt-Teilort:	Schwäbisch Gmünd
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Ostalbkreis (Landkreis)
Gemeinde:	Schwäbisch Gmünd
Wohnplatz:	Schwäbisch Gmünd
Wohnplatzschlüssel:	8136065056
Flurstücknummer:	keine
Historischer Straßename:	keiner
Historische Gebäudenummer:	keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

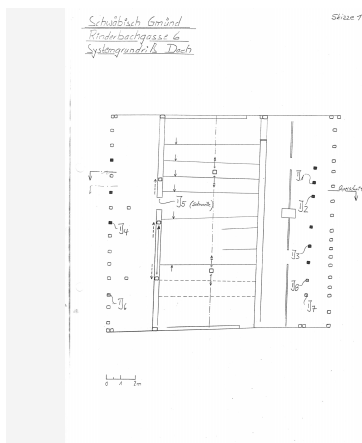

Bildbeschreibung:
Systemgrundriss Dachwerk

Abbildungsnachweis:
Lohrum

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

 keine **Bauphasen****1. Bauphase:**
(1297 - 1298)Errichtung des Dachwerks in den Jahren 1297/98 (d).
Gebäude (ohne Keller) ebenfalls zu dieser Zeit errichtet.**Betroffene Gebäudeteile:**

- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohnhaus

2. Bauphase:
(1400 - 1499)

15. Jahrhundert: Kellereintiefung mit innerer Erschließung aus dem EG.

Betroffene Gebäudeteile:

- Erdgeschoss
- Untergeschoss(e)

Konstruktionsdetail:

- Steinbau Mauerwerk
 - Bruchstein
- Gewölbe
 - Tonnengewölbe

3. Bauphase:
(1770 - 1830)

Ende 18. Jahrhundert bis Anfang 19. Jahrhundert: Kellernerweiterung nach Osten. Hallenartige Erweiterung des EGs nach Norden.

Betroffene Gebäudeteile:

- Erdgeschoss
- Untergeschoss(e)

Konstruktionsdetail:

- Steinbau Mauerwerk
 - Bruchstein

4. Bauphase:
(1890 - 1910)

Übergang 19./20. Jahrhundert: Erneute Kellernerweiterung mit Erschließung von außen.

Betroffene Gebäudeteile:

- Untergeschoss(e)

Konstruktionsdetail:

- Steinbau Mauerwerk
 - Bruchstein

 **Besitzer:in** keine Angaben **Zugeordnete Dokumentationen**

- Teil einer dendrochronologischen Reihenuntersuchung der Dachwerke (vgl. Dokumentation Schwäbisch Gmünd, Stadt)

- Kellerdokumentation und Ausweisung der archäologischen Relevanzzonen
- Dendrochronologische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Inmitten der historischen Altstadt östlich vom Marktplatz gelegen.
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Wohnbauten• Wohn- und Geschäftshaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Zweigschossiger, traufständig zur Imhofstraße stehender Baukörper mit Walmdach und Unterkellerungen, dessen Dach am linken Giebel um ca. 25 cm auskragt, während am rechten der 1. und 2. Dachstock sowie das Spitzdreieck auskragen. Das Dach hat sich auf der Strecke vom rechten zum linken Giebel stark gesetzt. Großflächige Ladeneinbauten im EG.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Der Bau besteht aus zwei Vollgeschossen mit einem flachen Walmdach und Unterkellerungen.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	— keine Angaben
Bestand/Ausstattung:	Erdgeschoss: Treppe an der Südmauer mit Stabgeländer, 19. Jh.

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Dachform• Satteldach
Konstruktion/Material:	<p>In einzelnen Bereichen sind die Sockelquader erhalten.</p> <p>Sparrendach ohne Längsaussteifung mit fußzoniger Verstrebung. Alle Verbindungen überblattet.</p> <p>Die Keller sind größtenteils firstparallel angelegt und aus Sandstein-Bruchstein-Mauerwerk aufgemauert. Keller A weist ein Tonnengewölbe auf.</p> <p>Die Kellersohle wird aus Betonestrich oder Sandsteinplatten gebildet.</p>